



Anleitung Update aufspielen Optimo 2


1. Optimo aufstarten und Produkt Upgrade auswählen

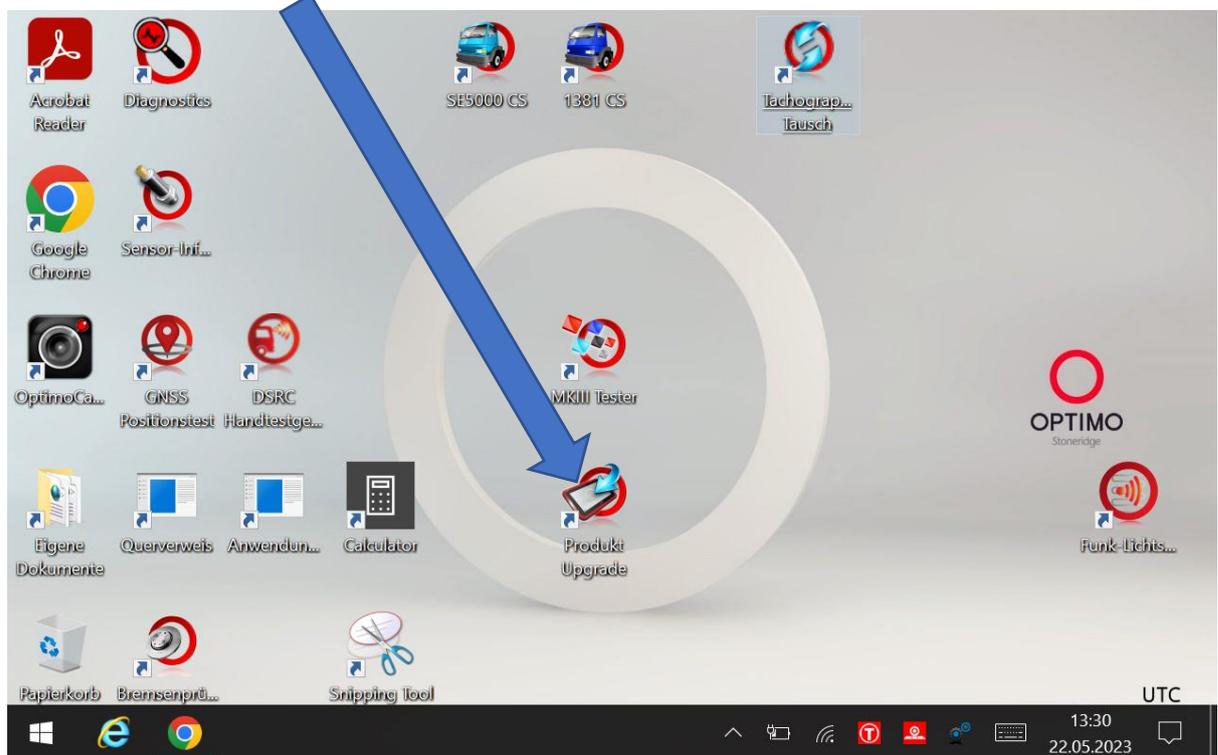

2. Software Version prüfen und merken

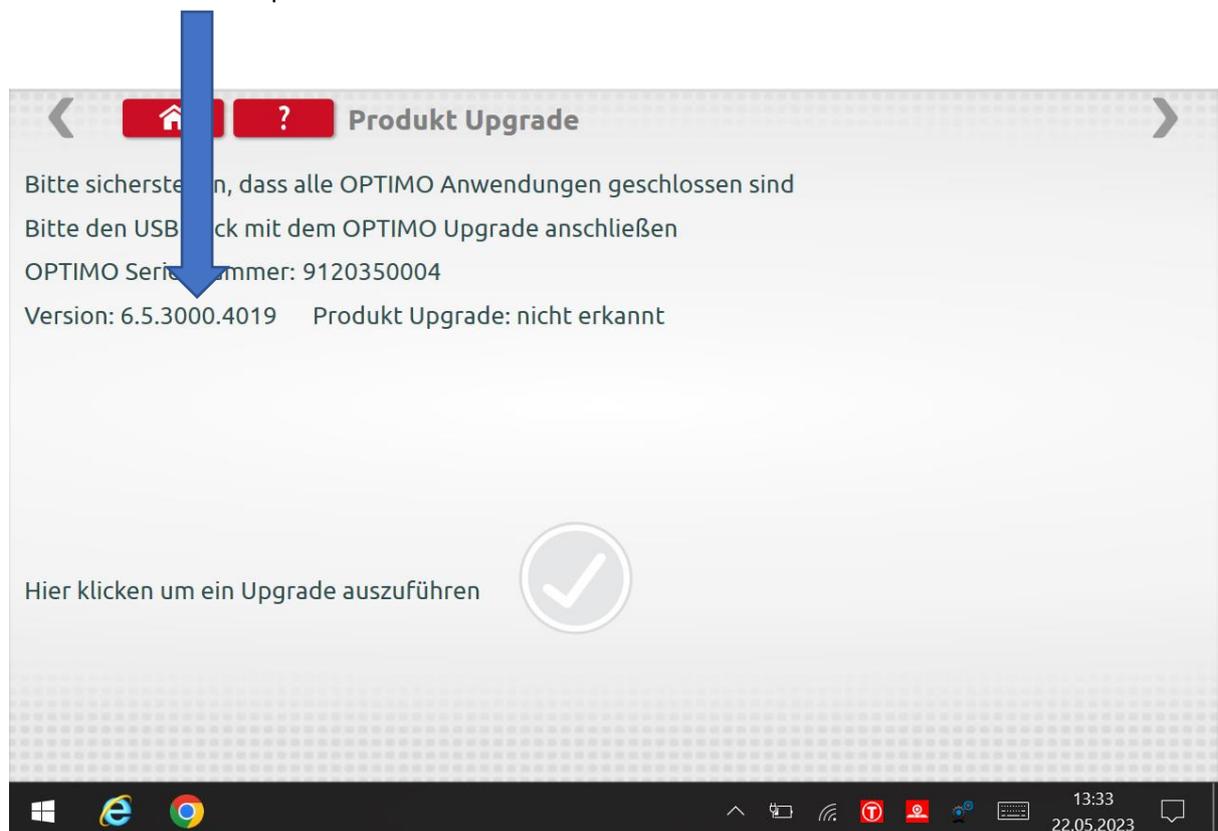

3. Jetzt auf www.idfs.center gehen und unter Montagestellen/Hardware/Optimo2 Update auswählen.

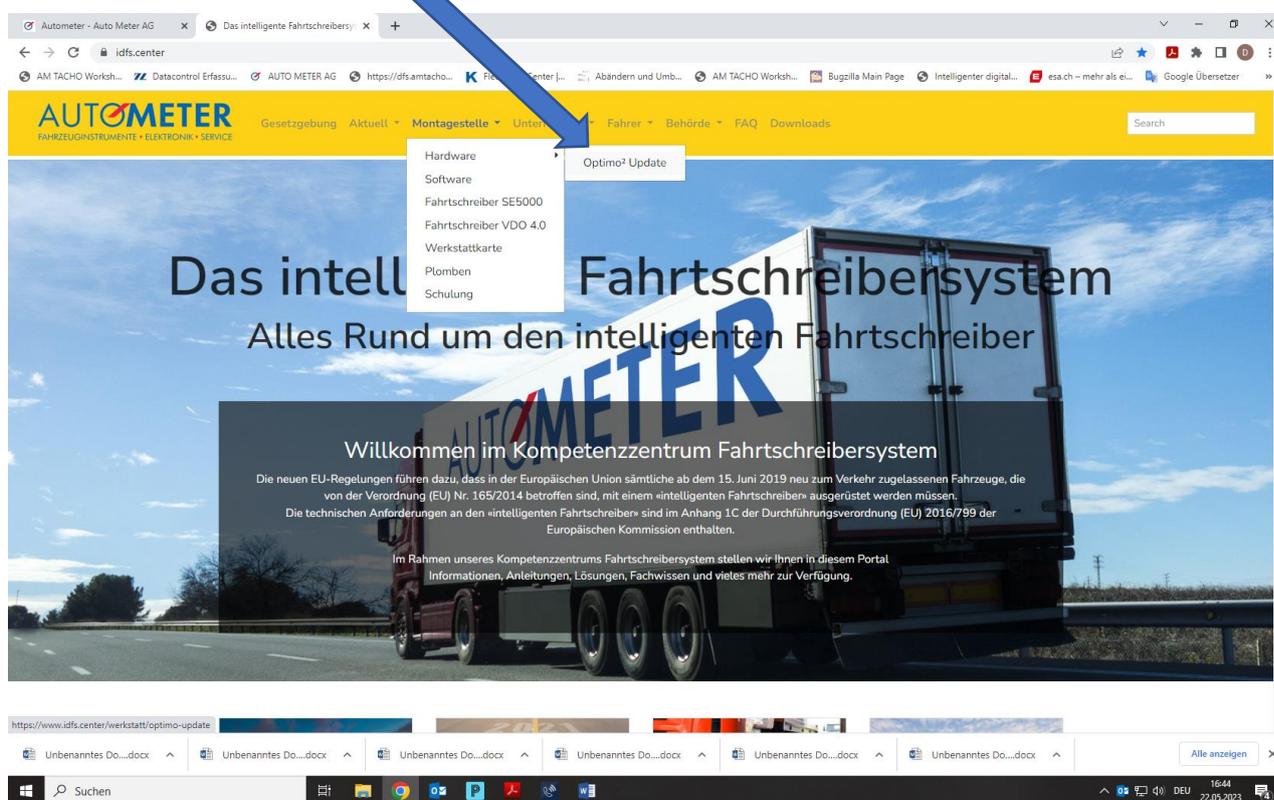

4. Hier gibt es 2 verschiedene Optimo`s Dell oder Linx/Lamina!



Dell




Linx/Lamina

Es ist wichtig das das richtige Update ausgewählt wird. Wenn das falsche Update aufgespielt wird, muss das Tablet eventuell zu Stoneridge geschickt werden! **Updates müssen nacheinander installiert werden!** Wenn z.B. die Version 6.2.3000.3961 installiert ist, können Sie nicht das neueste Update auswählen. Sie müssen in diesem Fall zuerst 6.2.3000.3961 to 6.3.3000.4000 runterladen dann installieren und dann das nächste Update herunterladen und installieren. Bis zum Update 6.6

Achtung: für das neueste Update 7.0 müssen Sie das Optimo mit dem DSRC Tester an Auto Meter AG Kriens einschicken. Hier muss ein Update bei dem DSRC Tester und eine Registrierung ihrer Geräte durchgeführt werden! Das Update 7.0 ist hauptsächlich für den neuen Fahrtschreiber Stoneridge Smart2 erforderlich. Da es sich um ein kostenpflichtiges Update handelt, werden wir Ihnen 180 CHF in Rechnung stellen.

5. Hier auswählen wenn es sich um ein Linx oder Lamina Optimo handelt.

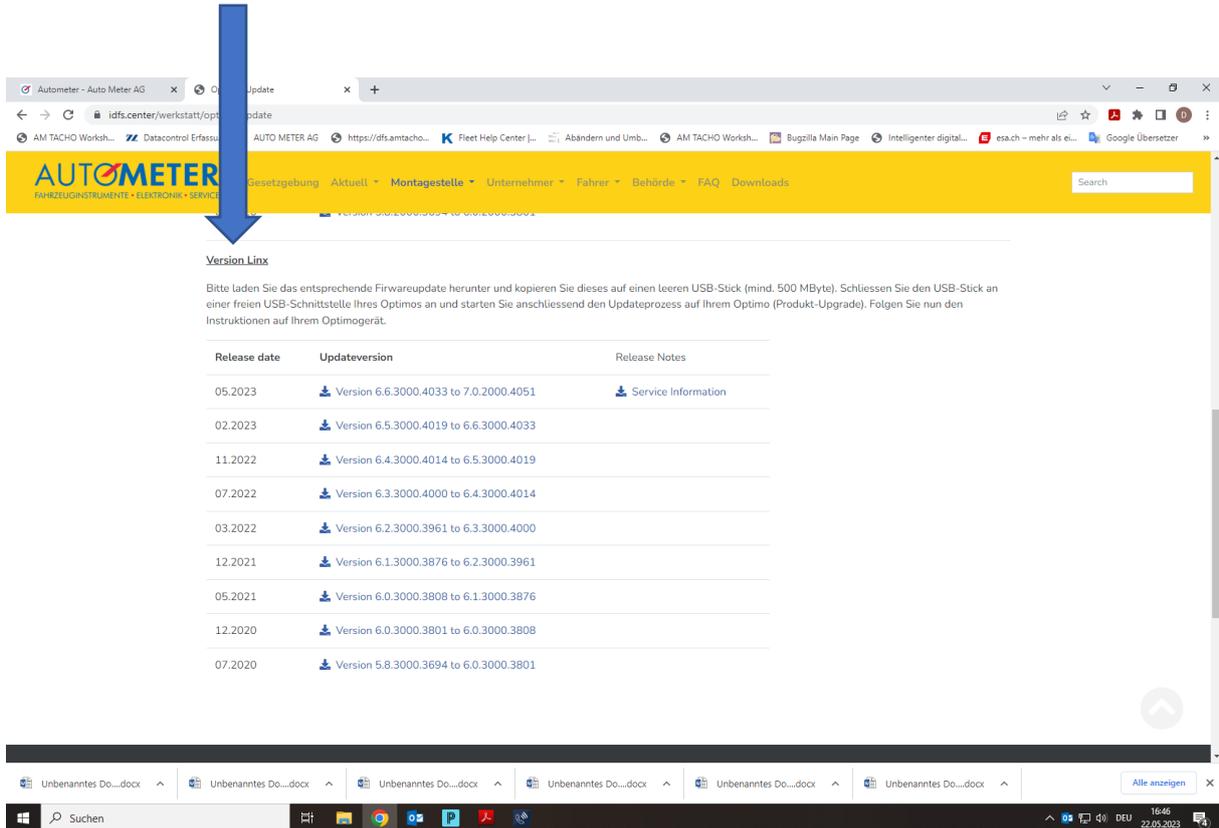


The screenshot shows the Auto Meter website with a blue arrow pointing to the 'Montagestelle' menu item. Below the navigation bar, the 'Version Linx' section is visible, containing instructions and a table of updates.

Version Linx

Bitte laden Sie das entsprechende Firmwareupdate herunter und kopieren Sie dieses auf einen leeren USB-Stick (mind. 500 MByte). Schliessen Sie den USB-Stick an einer freien USB-Schnittstelle Ihres Optimos an und starten Sie anschliessend den Updateprozess auf Ihrem Optimo (Produkt-Upgrade). Folgen Sie nun den Instruktionen auf Ihrem Optimogerät.

Release date	Updateversion	Release Notes
05.2023	Version 6.6.3000.4033 to 7.0.2000.4051	Service Information
02.2023	Version 6.5.3000.4019 to 6.6.3000.4033	
11.2022	Version 6.4.3000.4014 to 6.5.3000.4019	
07.2022	Version 6.3.3000.4000 to 6.4.3000.4014	
03.2022	Version 6.2.3000.3961 to 6.3.3000.4000	
12.2021	Version 6.1.3000.3876 to 6.2.3000.3961	
05.2021	Version 6.0.3000.3808 to 6.1.3000.3876	
12.2020	Version 6.0.3000.3801 to 6.0.3000.3808	
07.2020	Version 5.8.3000.3694 to 6.0.3000.3801	

Hier auswählen wenn es sich um ein Dell Optimo handelt

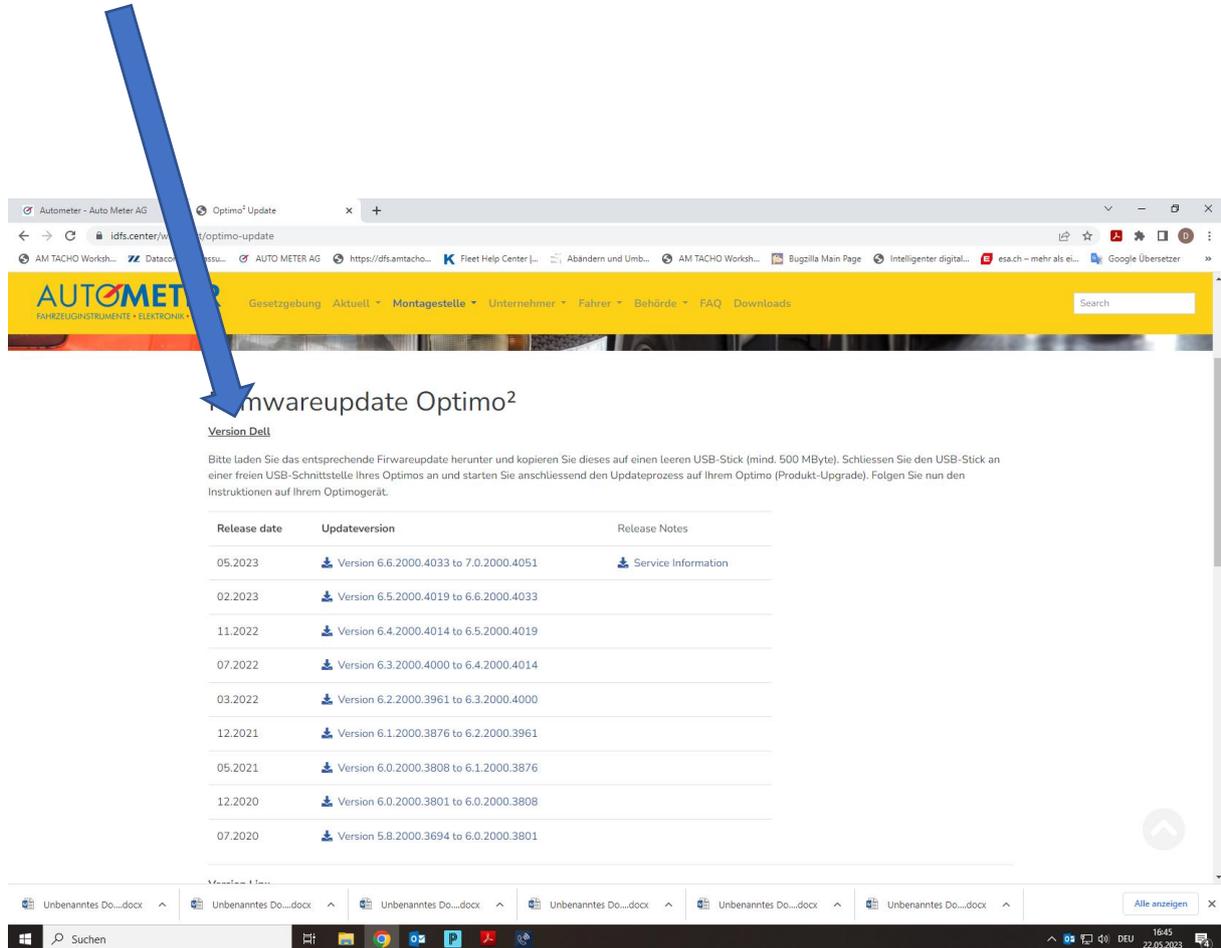


The screenshot shows a web browser window displaying the 'Optimo² Update' page from AUTOMETR. A blue arrow points from the text above to the 'Version Dell' link. The page content includes a table of firmware updates with columns for 'Release date', 'Updateversion', and 'Release Notes'. The table lists updates from 07.2020 to 05.2023. Below the table, there are several tabs labeled 'Unbenanntes Do...docx' and a search bar.


Release date	Updateversion	Release Notes
05.2023	Version 6.6.2000.4033 to 7.0.2000.4051	Service Information
02.2023	Version 6.5.2000.4019 to 6.6.2000.4033	
11.2022	Version 6.4.2000.4014 to 6.5.2000.4019	
07.2022	Version 6.3.2000.4000 to 6.4.2000.4014	
03.2022	Version 6.2.2000.3961 to 6.3.2000.4000	
12.2021	Version 6.1.2000.3876 to 6.2.2000.3961	
05.2021	Version 6.0.2000.3808 to 6.1.2000.3876	
12.2020	Version 6.0.2000.3801 to 6.0.2000.3808	
07.2020	Version 5.8.2000.3694 to 6.0.2000.3801	

Die Update Datei muss mit einem USB Stick auf das Optimo aufgespielt werden. Das heisst, Sie laden die Update Datei herunter und dann laden sie das Update auf einen **leeren** USB Sick. **Es darf immer nur ein Update auf dem USB Stick sein!**


6. Stecken Sie den USB Stick in den Optimo und wählen Sie wieder Produkt Upgrade auf dem Desktop.

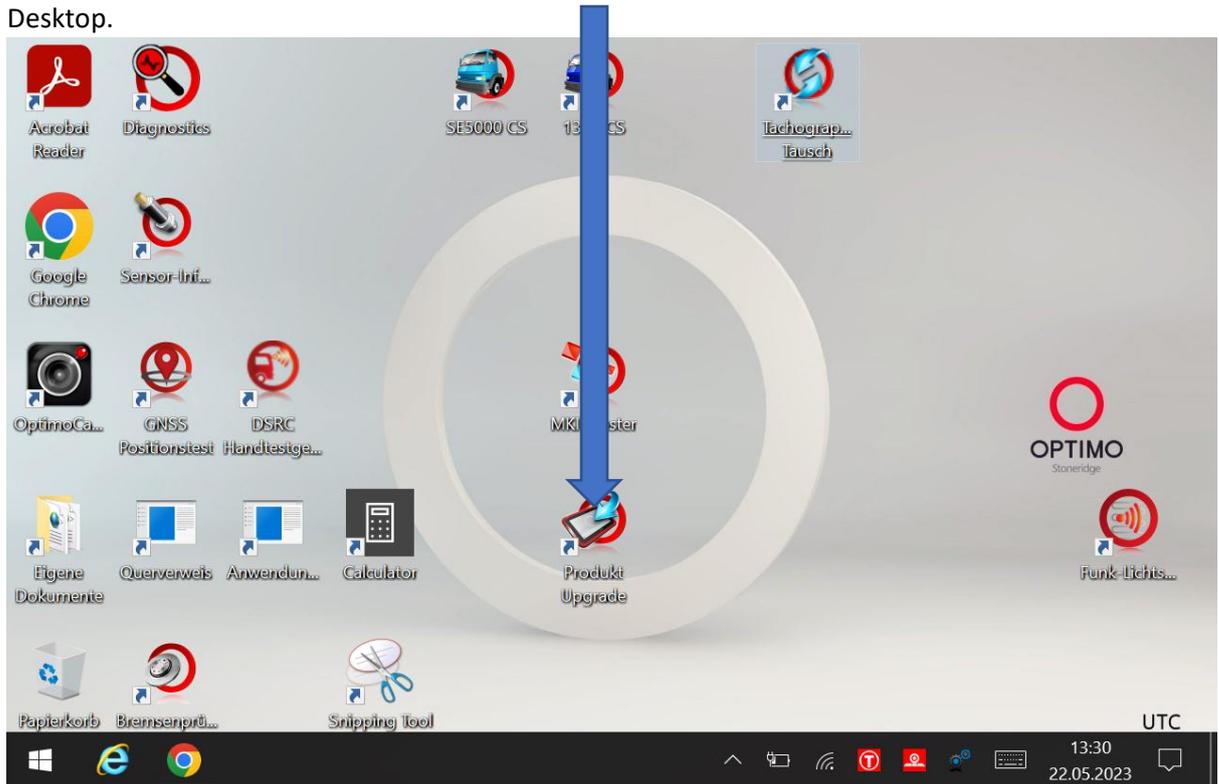


7. Jetzt sollte der Haken im Produkt Upgrade grün werden

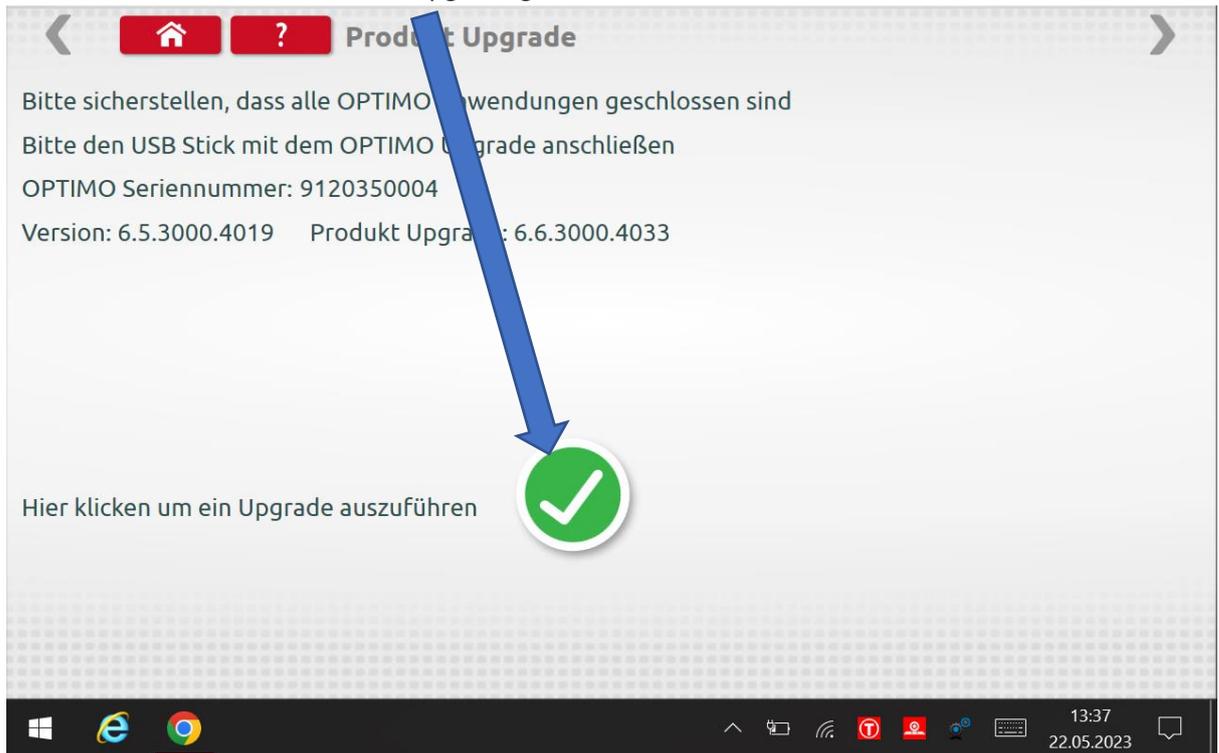


8. Hier warten bis das Programm fertig geladen hat

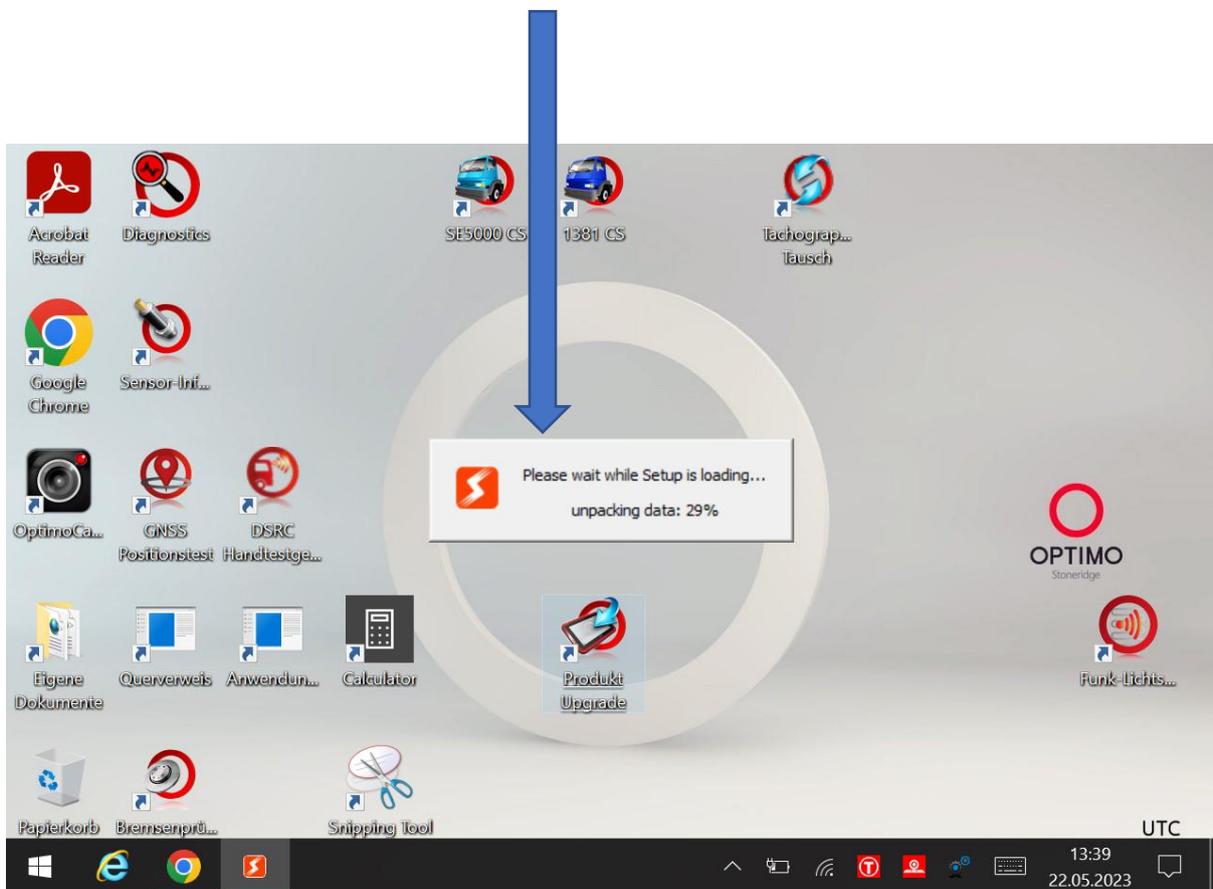


9. Meldung mit OK bestätigen

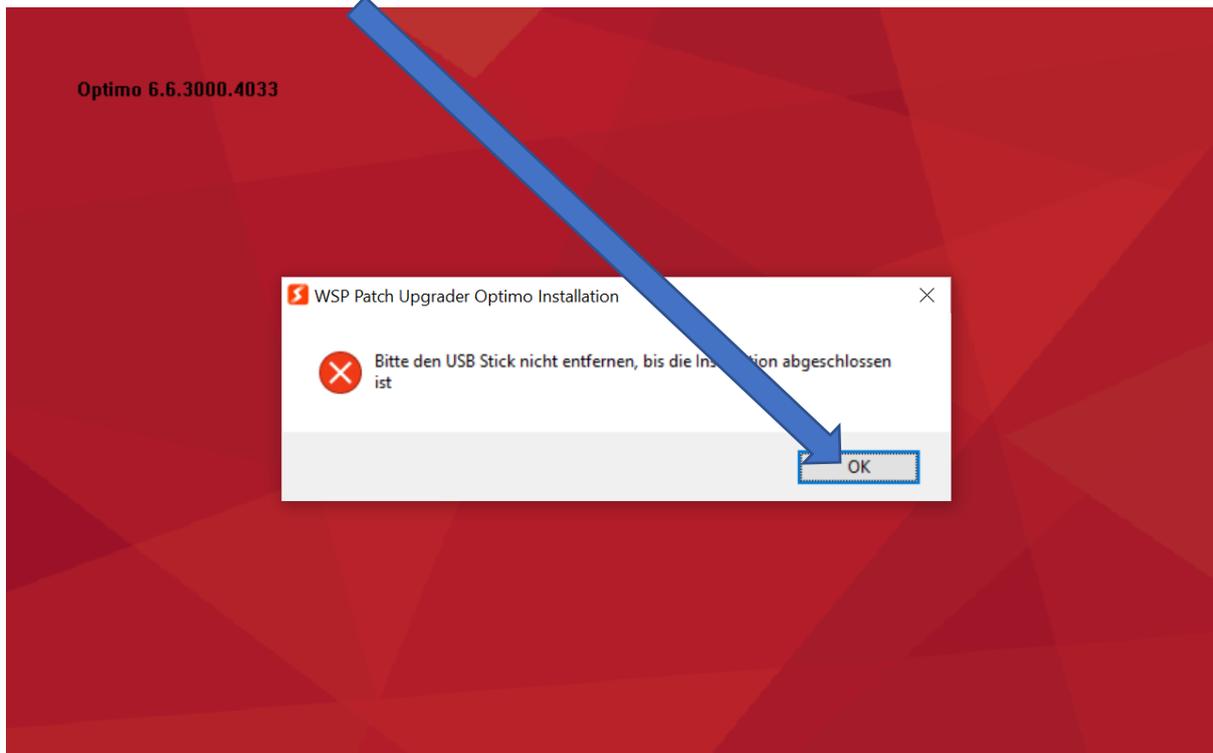


10. Ladegerät muss zwingen angeschlossen werden! Meldung mit OK bestätigen

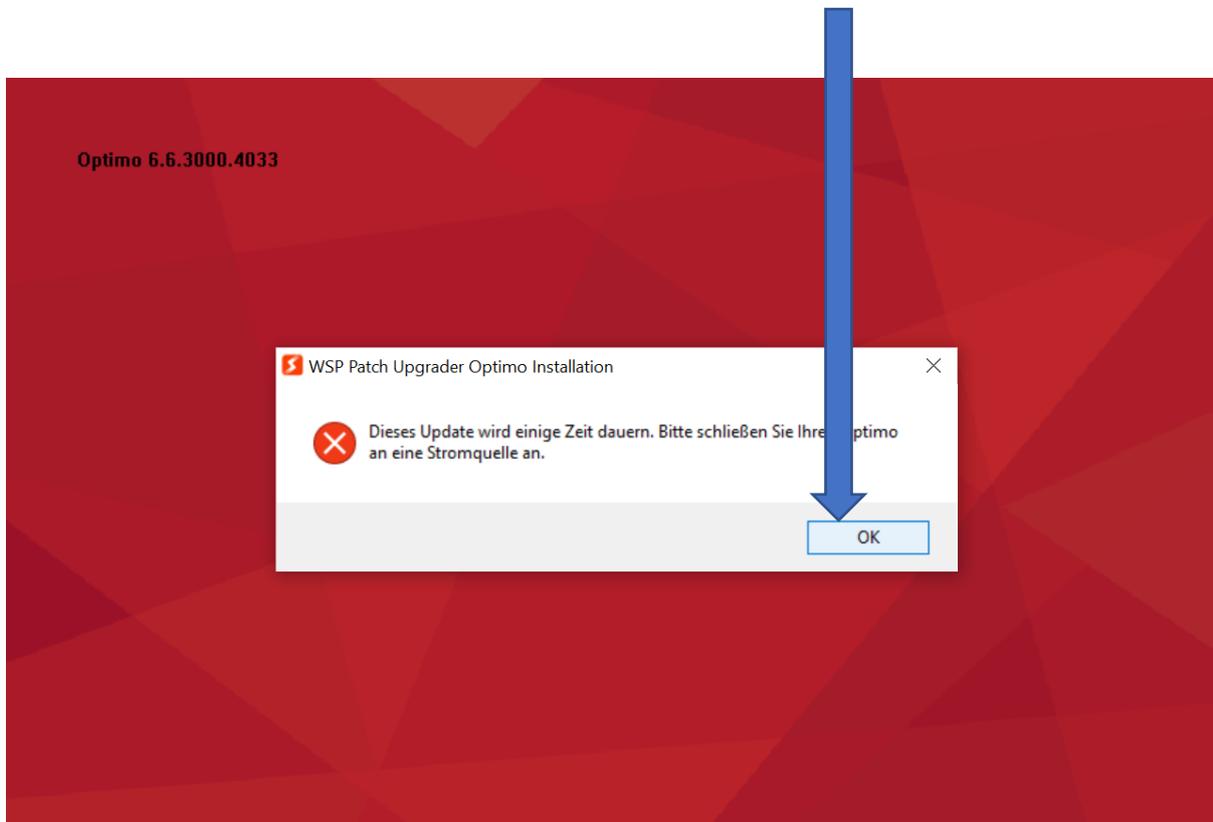


11. Jetzt Close All auswählen

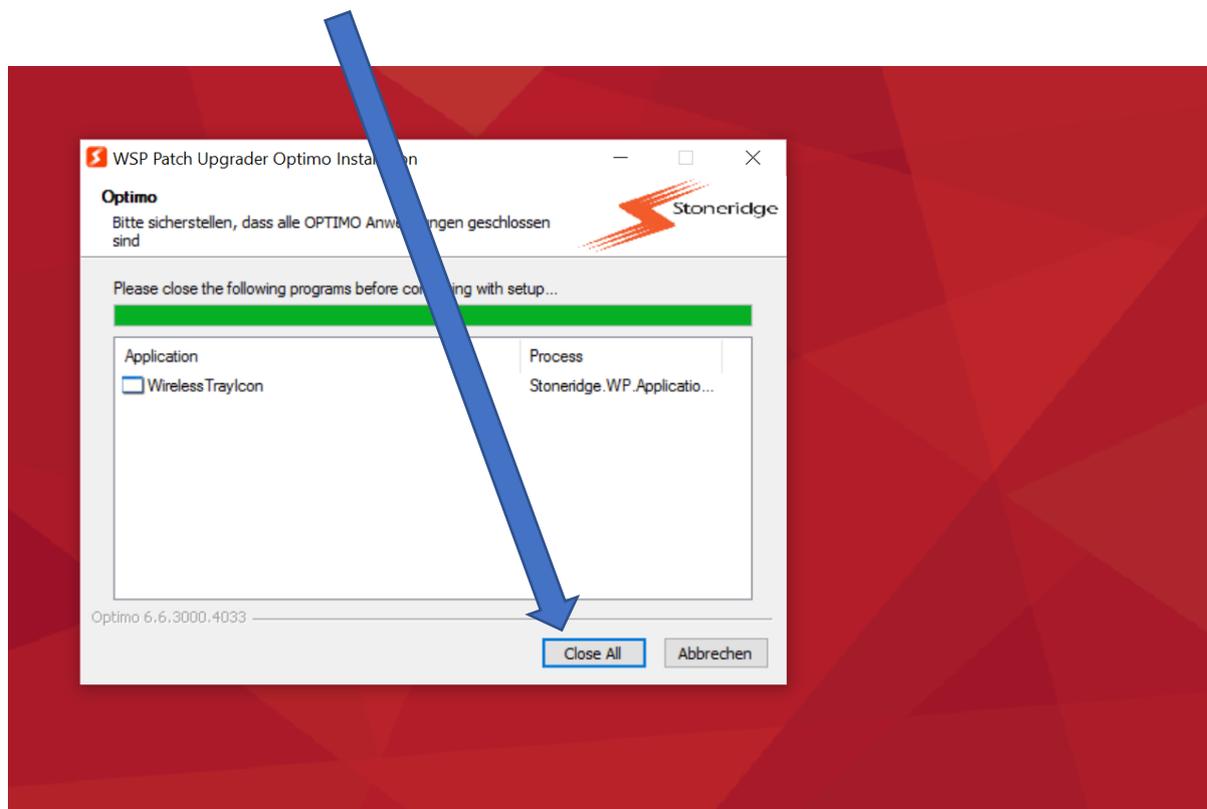


12. Meldung mit Ja bestätigen

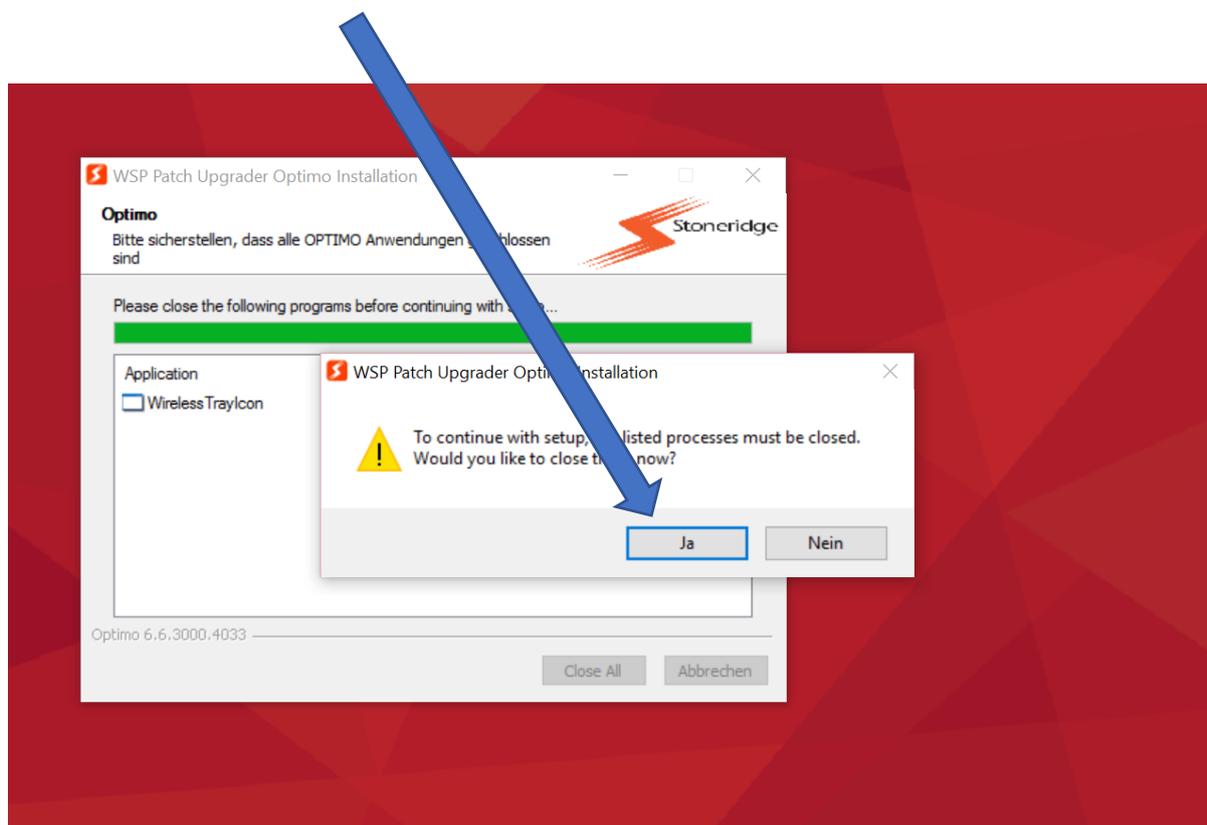

13. Meldung mit Ja bestätigen

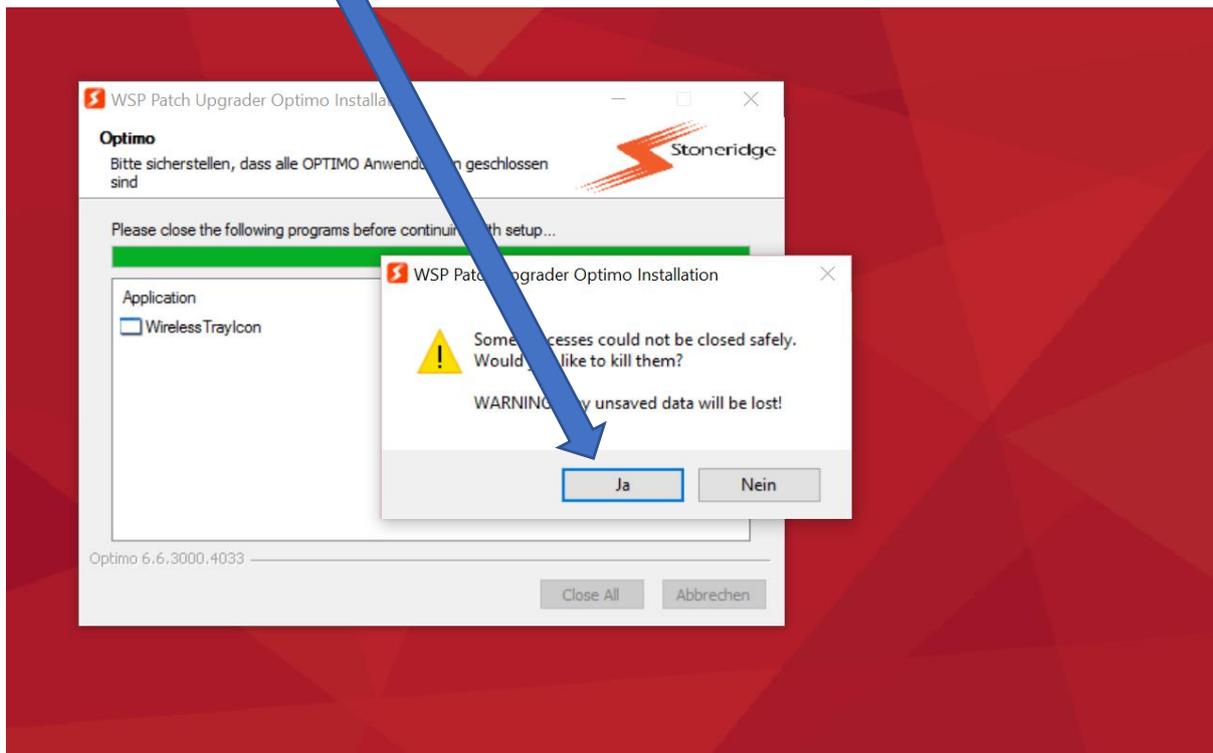

14. Update startet jetzt automatisch und wird zum Schluss einen Neustart des Optimo's durchführen

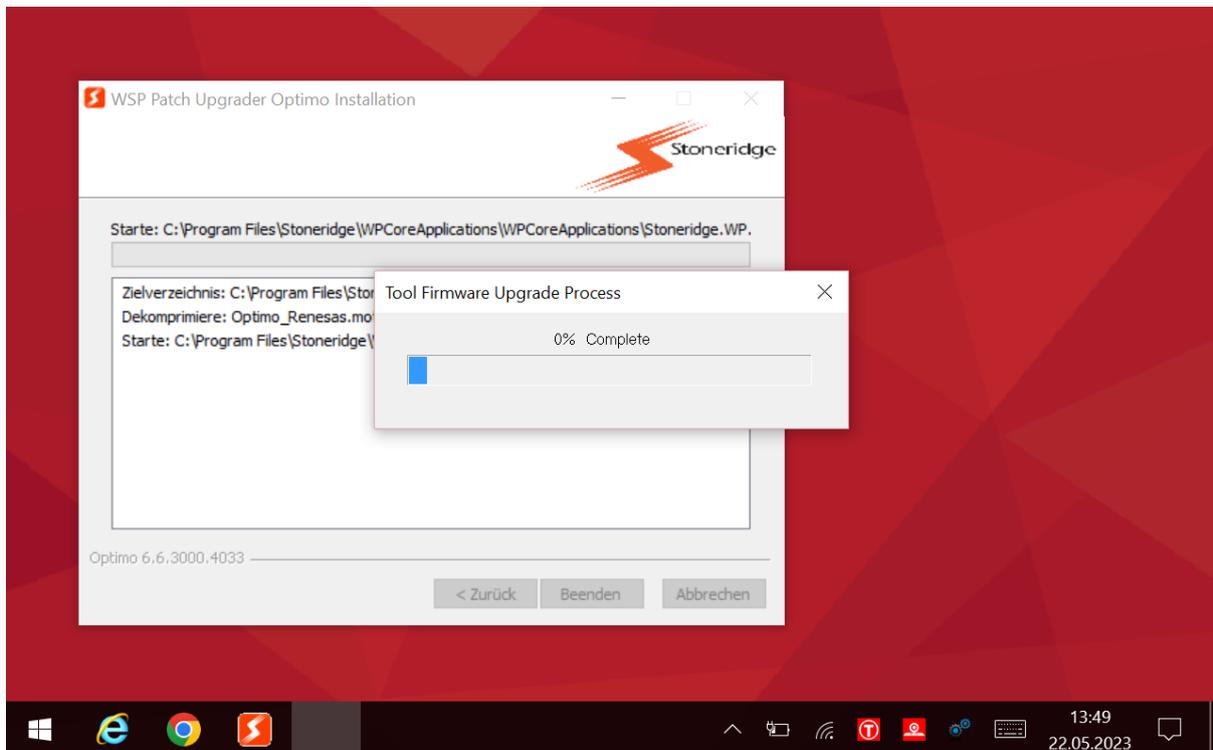

15. Prozesse wiederholen bis das Update 6.6.2000.4033 für Dell oder Update 6.6.3000.4033 für Linx/Lamina abgeschlossen ist.

Achtung: Für das Update 7.0.2000.4051 für Dell oder 7.0.3000.4051 für Linx/Lamina muss der Optimo mit dem DSRC Tester an Auto Meter AG Kriens zugestellt werden! Hier muss ein Upgrade beim DSRC Tester und eine Registrierung ihrer Geräte durchgeführt werden! Das Upgrade 7.0 ist hauptsächlich für den neuen Fahrtschreiber Stoneridge Smart2 erforderlich. Da es sich um ein kostenpflichtiges Upgrade handelt, werden wir Ihnen nach dem Upgrade der Gerätschaften CHF 180.00 zzgl. MwSt. und Transport in Rechnung stellen.